

TORK[®] nsi INDUSTRIES

W400BL

E5877
469D

SEVEN DAY CALENDAR DIAL TIME SWITCH, WITH POWER RESERVE

SWITCH: 4PST

CONTACT RATINGS:

40AMP 120-277VAC

20AMP 120-277VAC Inductive (Ballast)
277VAC Single Phase

40AMP 120VAC Tungsten

1000VA (120-277) Pilot Duty


2HP 120VAC; 5HP 240VAC

TIMING MOTOR WITH

RESERVE POWER: 120VAC 60Hz

NOTE: If the power supplied to the timing motor is interrupted, it will continue to operate on time for a minimum of 16 hours.

POWER CONSUMPTION: 3 WATTS Max.

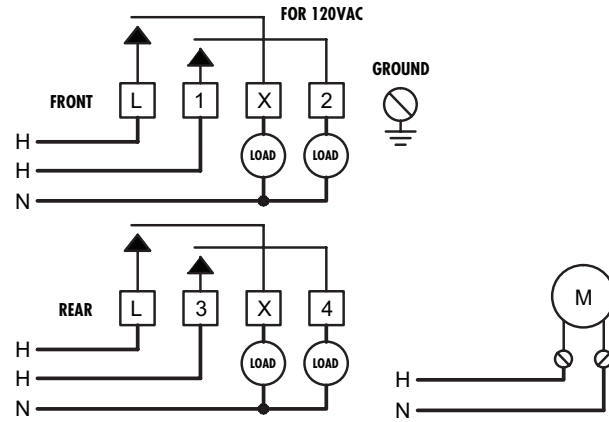

We recommend that installation be made by a licensed electrician. **Disconnect power at main panel prior to installing or servicing this time switch or the equipment connected to it.** Connect in accordance with national and local electrical codes. Supply Connections: Use copper wire AWG 8-14 suitable for minimum 60°C (140°F) up to 30 amps and minimum 75°C (167°F) at 40 amps. Replace insulator before turning on electricity to unit. THE ENCLOSURE SHOULD BE PROPERLY GROUNDED. Minimum 16 lb. in. torque require at the terminals to ensure proper connection.

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

TO SET ON AND OFF TIMES:

ON and OFF trippers close and open all circuits simultaneously. Dial is graduated in one hour intervals. There must be an ON and OFF tripper for each day of the week operations are desired. Place tripper on dial edge as shown in diagram. Set point of each tripper at the desired operating time. Hold tripper securely against dial and tighten knurled screw firmly by hand. (Do not use pliers).

NOTE: Trippers are interchangeable. With the knurl screw inserted in the side marked ON, it will become an ON tripper. If the tripper is turned over and the screw inserted in the side marked OFF, it becomes an OFF tripper. Be certain to select the proper day and notice whether the selected time is AM or PM. Minimum ON time is 1 hour. Minimum OFF time is 2 hours. (There must be at least six hours between any two OFF trippers).

TO SET DIAL TO TIME:

Turn dial COUNTER-CLOCKWISE until correct time of day and day of week is indicated by time pointer. For accurate operation, care must be used in setting dial to time. Each notch advances the dial approximately 15 minutes. DO NOT FORCE DIAL BACKWARDS.


TO OMIT A DAY:

Remove both ON and OFF trippers from the dial for the day or days to be omitted.

FOR TEMPORARY MANUAL OVERRIDE:

Press down lever on right of nameplate to turn ON. Press down lever on left of nameplate to turn OFF.

CAUTION: Do not rotate dial for manual override.

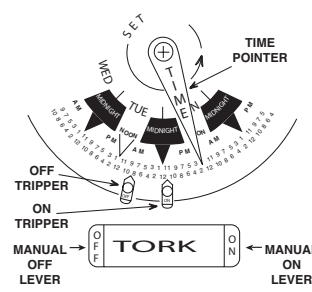

COMMUTATEUR HORAIRE AVEC CADRAN DE SEPT JOURS ET RÉSERVE D'ALIMENTATION

INTERRUPTEUR: Unidirectionnel a 4 poles

CAPACITÉ DES CONTACTS:

40 A 120-277 V c.a.

20 A 120-277 V c.a. Inductif (Ballast)
277 V c.a. monophasé

40 A 120 V c.a. Tungstène

1000 VA (120-277) Régime De Fonctionnement Asservi


2 HP 120 V c.a.; 5 HP 240 V c.a.

MOTEUR DE SYNCHRONISATION AVEC

UNE RÉSERVE D'ALIMENTATION : 120 V c.a. 60 Hz

NOTE: Si l'alimentation fournie au moteur de synchronisation est interrompue, il continue de fonctionner à l'heure pendant au moins 16 heures.

CONSUMMATION: 3 WATTS Max.

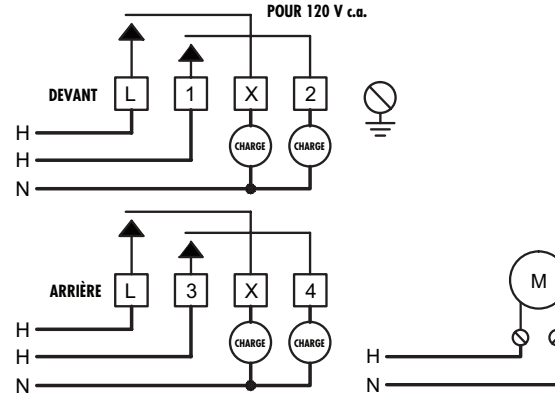

Nous recommandons de confier l'installation à un électricien qualifié. **Coupez le courant à partir du tableau de distribution principal avant d'installer ou de réparer cette minuterie ou tout équipement y étant branché.** Effectuez les branchements conformément aux codes de l'électricité en vigueur dans votre pays et votre région. Connecteurs d'alimentation: Utiliser un fil de cuivre de calibre AWG 8-14 qui résiste à au moins 60 °C (140 °F) jusqu'à 30 ampères et à au moins 75 °C (167 °F) à 40 ampères. Remplacez l'isolant avant d'alimenter l'appareil. LE BOÎTIER DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE DE FAÇON APPROPRIÉE. Un couple d'au moins 1,22 kilogramme-force/mètre aux bornes est nécessaire pour assurer une connexion appropriée.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

POUR RÉGLER LES PÉRIODES « ON » (MARCHE) et « OFF » (ARRÊT) : Les déclencheurs « ON » (MARCHE) et « OFF » (ARRÊT) ferment et ouvrent simultanément tous les circuits. Le cadran est gradué en intervalles d'une heure. Il doit y avoir un déclencheur « ON » (MARCHE) et « OFF » (ARRÊT) pour chaque jour de la semaine pour lequel des opérations sont désirées. Placez le déclencheur sur le bord du cadran comme indiqué sur le schéma. Mettez la pointe de chaque déclencheur à l'heure d'opération souhaitée. Tenez fermement le déclencheur contre le cadran et serrez la vis moletée fermement à la main. (N'utilisez pas de pince.)


NOTE : Les déclencheurs sont interchangeables. Avec la vis moletée insérée dans le côté marqué « ON » (MARCHE), il deviendra un déclencheur « ON ». Si le déclencheur est retourné et la vis insérée dans le côté marqué « OFF » (ARRÊT), il devient un déclencheur « OFF ».

Assurez-vous de sélectionner le jour approprié et vérifiez si l'heure sélectionnée est du matin ou du soir. La durée « ON » (MARCHE) minimale est d'une heure. La durée « OFF » (ARRÊT) minimale est de deux heures. (Il doit y avoir au moins six heures entre n'importe quels deux déclencheurs « OFF » (ARRÊT).)

POUR RÉGLER L'HEURE DU CADRAN : Tournez le cadran dans le sens ANTIHORAIRE jusqu'à ce que la bonne heure et le bon jour de semaine soient indiqués par le pointeur de temps. Pour un fonctionnement précis, des précautions doivent être utilisées pour la mise à l'heure du cadran. Chaque entaille avance le cadran d'environ 15 minutes. NE PAS FORCER LE CADRAN VERS L'ARRIÈRE.

POUR OMETTRE UNE JOURNÉE : Retirez les deux déclencheurs « ON » (MARCHE) et « OFF » (ARRÊT) du cadran pour le ou les jours à omettre.

POUR LE DÉPASSEMENT MANUEL PROVISOIRE : Appuyez sur le levier à droite de la plaque signalétique pour mettre en « ON » (MARCHE). Appuyez sur le levier à gauche de la plaque signalétique pour mettre en « OFF » (ARRÊT). ATTENTION : Ne pas tourner le cadran pour être en mode interruption manuelle.

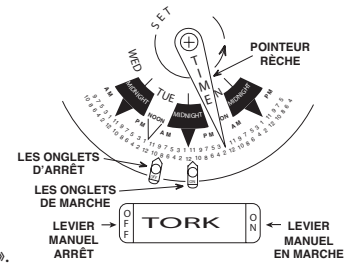

INTERRUPTOR DE TIEMPO CON CUADRANTE CALENDARIO DE SIETE DÍAS Y RESERVA DE ENERGÍA

INTERRUPTOR: Juego sencillo de cuarto polos

CLASIFICACIONES DEL CONTACTO:

40A 120-277VCA

20A 120-277VCA inductivo (ballastro)
277VCA fase unica

40A 120VCA tungsteno

1000VA (120-277) capacidad determinada experimentalmente


2HP 120VCA; 5HP 240VCA

MOTOR DE TEMPORIZACIÓN

CON RESERVA DE ENERGÍA: 120VCA 60Hz

NOTA: Si la energía suministrada a los motores de temporización se interrumpe, continuará funcionando a horario durante 16 horas como mínimo.

ENERGÍA: 3 WATTS Max.

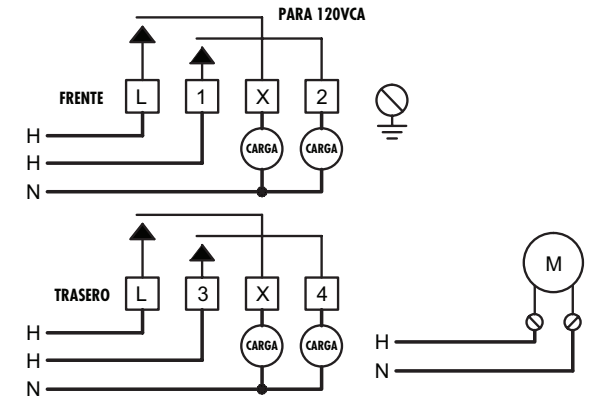

Se recomienda que la instalación sea realizada por un electricista calificado. **Desconecte la alimentación en el panel principal antes de instalar este interruptor de tiempo o el equipo conectado a éste o para realizarle mantenimiento.** Conecte de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales. Conexiones de suministro: Use un cable AWG 8-14 de cobre adecuado para un mínimo de 60 °C (140 °F) hasta 30 amperios y un mínimo de 75 °C (167 °F) a 40 amperios. Reemplace el aislador antes de encender la unidad. LA CAJA DE PROTECCION DEBE TENER UNA PUESTA A TIERRA ADECUADA. Se requiere un torque mínimo de 1,22 kgf-m en los terminales para asegurarse de que las conexiones sean las adecuadas.

INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PARA CONFIGURAR LOS HORARIOS DE 'ON' (ENCENDIDO) Y 'OFF' (APAGADO):

Los disparadores de 'ON' (encendido) y 'OFF' (apagado) cierran y abren todos los circuitos simultáneamente. El cuadrante se gradúa en intervalos de una hora. Debe haber un disparador de 'ON' (encendido) y 'OFF' (apagado) por cada día de la semana en el que se desee hacer la puesta en funcionamiento. Coloque el disparador en el borde del cuadrante como se muestra en el diagrama. Configure la punta de cada disparador en el horario de funcionamiento deseado. Sostenga el disparador de manera segura contra el cuadrante y ajuste el tornillo de cabeza moleteada firmemente a mano. (No use alicates).

NOTA: Los disparadores son intercambiables. Con el tornillo de cabeza moleteada insertado en el lado marcado con la leyenda 'ON' (encendido) se convertirá en un disparador de encendido. Si se da vuelta el disparador y el tornillo está insertado en el lado marcado 'OFF' (apagado), se convierte en un disparador de apagado. Asegúrese de seleccionar el día correcto y tenga en cuenta si el horario seleccionado es a. m. o p. m. El horario mínimo de 'ON' (encendido) es de 1 hora. El horario mínimo de 'OFF' (apagado) es de 2 horas. (Debe haber por lo menos seis horas entre cualquiera de los dos disparadores de 'OFF' (apagado)).

CONFIGURACIÓN DEL CUADRANTE EN UN HORARIO:

Gire el cuadrante hacia la IZQUIERDA hasta que la manecilla muestre la hora del día y el día de la semana correctos. Para un funcionamiento preciso, se deben tomar precauciones al ajustar el horario en el cuadrante. Cada muesca hace avanzar el cuadrante aproximadamente 15 minutos. NO FUERCE EL CUADRANTE HACIA ATRÁS.


OMISIÓN DE UN DÍA:

Extraiga los disparadores de 'ON' (encendido) y 'OFF' (apagado) del cuadrante para el día o los días que se omitirán.

CANCELACIÓN MANUAL Y TEMPORAL DEL FUNCIONAMIENTO:

Presione la palanca a la derecha de la etiqueta para el 'ON' (encendido). Presione la palanca a la izquierda de la etiqueta para el 'OFF' (apagado).

PRECAUCIÓN: No gire el cuadrante para ajustarlo anulación manual.

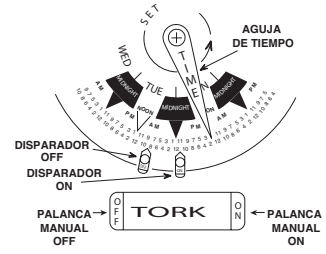

W400BL LI-952(B)

SOUTIEN TECHNIQUE : W400BL LI-952(B)

PARA COMUNICARSE CON EL SERVICIO TÉCNICO:

LI-952(B)

nsi INDUSTRIES FOR TECHNICAL SUPPORT:
877.230.7874
www.nsiindustries.com

NSi Industries, LLC
DOOR LABEL
p/n W400BL LI-952(B)
5.5" x 8.5"
1/0 (BLACK)
6/2016

NSi Industries, LLC
DOOR LABEL
FRENCH & SPANISH
p/n W400BL LI-952(B)
11" x 7"
1/0 (BLACK)
6/2016